



Rückrufdatenbank

Ihre Anfragedaten sind:

Hersteller/Marke: DUCATI

Verkaufsbezeichnung: keine Auswahl

Baujahr:

Rückrufcode:

[Neue Anfrage](#)

Zu Ihrer Anfrage wurden 43 Rückrufaktionen gefunden.

Für nähere Informationen klicken Sie unten auf die KBA-Referenznummer:

KBA Referenznummer	Mangelbeschreibung	Überwachung der Rückrufaktion durch das Kraftfahrt-Bundesamt	Baujahr von	Baujahr bis	Veröffentlichungsdatum
000949	Unzureichende Verpressung der Motorölleitung führt zu Ölverlust und Verölung des Reifens.	nicht überwacht	2003	2003	01.01.2008
001911	Die Batterie kann sich verschieben und das Hauptkabel beschädigen. Dies kann zum Motorstillstand führen.	überwacht	2007	2007	16.01.2009
001919	Durch starke Lastwechsel kann es am Hinterrad zum Abreißen des Kettenblattes vom Mitnehmerkranz kommen.	überwacht	2006	2007	25.09.2008
002024	Unzureichend befestigte Halterung für das amtliche Kennzeichen und die Rückleuchten kann sich vom Fahrzeug lösen	überwacht	2006	2007	15.06.2009
002122	Aufgrund einer ungünstigen Programmierung des Zünd- und Einspritzkennfeldes für die Gemischaufbereitung kann es zu einer Kraftstoff-Tropfenbildung an den Einspritzdüsen kommen mit der Folge eines Ausgehens des Motors bei Standgasdrehzahl.	nicht überwacht	2006	2007	18.04.2008
002584	Es kann zur Rissbildung in der Achsklemmung des rechten Gabelfußes kommen. Der Gabelfuß kann dadurch brechen.	überwacht	2008	2009	31.07.2009
002634	Aufgrund des zu geringen Abstandes zwischen Hitzeschutzschild und Auspuffrohr kann es zu Überhitzung kommen, so dass sich der Fahrer Verbrennungen zuziehen kann.	überwacht	2007	2008	01.10.2009
003002	Die Passung zwischen Kraftstoffpumpenflansch und Tank entspricht nicht den Produktanforderungen, so dass an dieser Stelle Kraftstoff austreten kann.	überwacht	2009	2010	28.07.2010
003214	Unter bestimmten Fahrbedingungen, insbesondere wenn durch Kupplungsbetätigung der Antriebsstrang getrennt wird, kann es zum selbstständigen Abschalten des Motors kommen.	nicht überwacht	2009	2010	04.03.2011
003304	Das Fahrzeug kann gestartet werden, obwohl die Lenkung noch blockiert ist.	nicht überwacht	2011	2011	08.06.2011
003357	Schrauben des Kennzeichenhalters können sich lösen und zum Verlust des Halters und Kennzeichens führen.	überwacht	2010	2014	09.08.2011
003446	Seitenständer kann sich verbiegen und im Bereich des Drehbolzens brechen.	überwacht	2011	2011	02.09.2011

003626	Aufgrund eines Fehlers in Vor- und Rücklaufleitung des Kraftstoffversorgungssystem kann es zu leichtem Kraftstoffaustritt kommen.	nicht überwacht	2011	2012	16.02.2012
003672	Rissbildung in der Hinterradfelge. Sturzgefahr.	überwacht	2011	2012	29.03.2012
003728	Bremsbeläge können sich von der Trägerplatte lösen. Ein Blockieren des Hinterrades ist nicht auszuschließen. Sturzgefahr!	überwacht	2011	2012	03.07.2012
003784	Mögliches Lösen der Befestigungsschraube zur Befestigung des Pleuels der Hinterradfederung.	überwacht	2012	2012	10.07.2012
003835	Seitenständer kann aufgrund mangelhafter Verschweißung brechen.	überwacht	2011	2012	24.08.2012
003836	1. Steuerkabel der Abgasdrosselklappe kann unter ungünstigen Umständen durch Hitzestrahlung des Katalysators schmelzen. 2. Lager des Lenkungsdämpfers kann aus dem Lagersitz rutschen. 3. Sicherungsschrauben des Lenkungsdämpfers können sich lösen. 4. Verschraubung der Schwinge kann sich lösen.	überwacht	2011	2012	24.08.2012
003891	1. Unzureichende Befestigung der Haltebolzen für die Hinterradschwinge am Motor. 2. Vordere Bremsleitung kann an der Befestigungsschraube des Bremsflüssigkeitsbehälters scheuern.	überwacht	2012	2012	22.10.2012
005242	Verklebung des Gasbowdenzugs.	überwacht	2010	2014	01.06.2015
005255	Unzureichendes Anzugsdrehmoment der Federbeinverschraubung kann zum Lösen der Verschraubung und zu verschlechtertem Fahrverhalten führen.	überwacht	2013	2015	30.06.2015
006162	Fehlerhafte Montage der Hinterradfelge kann zum Antriebsverlust während der Fahrt führen.	nicht überwacht	2016	2016	06.07.2016
006163	Mangelbehafete Kupplungskomponenten können brechen und in der Folge zu einem Blockieren des Hinterrades führen.	überwacht	2014	2014	13.07.2016
006455	1. Nicht korrekt verschraubte Endantriebsriemenscheibe kann zum Antriebsverlust führen. 2. Nicht korrekt befestigte Seitenständerplatte kann zur Beschädigung des Seitenständerschalters und somit zum Motorausfall führen.	überwacht	2016	2017	26.10.2016
006680	Fehlerhafte Befestigung des Seitenständers kann zur Fehlfunktion des Seitenständerschalters führen.	überwacht	2014	2016	10.02.2017
006841	Leckage am Tank führt zu Kraftstoffverlust.	überwacht	2016	2017	22.03.2017
007024	Verbindung zwischen Stoßdämpfer und Hinterradschwinge kann brechen.	überwacht	2015	2017	23.05.2017
007582	Defekter Bremsgeber an vorderer Bremse führt zu nachlassender Bremswirkung.	überwacht	2015	2018	25.01.2018
007829	Es besteht die Möglichkeit eines Auftretens von Kraftstoffleckagen am Tankverschluss	überwacht	2018	2018	29.05.2018
007966	Ungünstige Verlegung der Drainageschläuche der Airbox und/oder des Kraftstofftanks können zu einem Kontakt der Schläuche mit dem Auspuffkrümmer und in der Folge zu einem Brand führen.	überwacht	2017	2018	21.06.2018
008106	Das Belagmaterial der hinteren Bremsbeläge kann sich vom Belagträger lösen.	nicht überwacht	2018	2018	13.08.2018
008442	Potentieller Bruch des Ölkühlers an der Befestigung der Druckleitung (linke Fahrzeugseite) führt zu Ölaustritt.	überwacht	2018	2018	10.01.2019
008449	Unzureichendes Anzugsdrehmoment des hydraulischen Kettenspanners kann zu Ölaustritt führen.	überwacht	2018	2018	16.01.2019
008493	Der Schalthebel ist ggf. nicht nach Spezifikation gefertigt und kann sich in der Folge lösen.	überwacht	2018	2018	27.12.2018
009033	Erhöhter Innendruck im Kraftstofftank bedingt austretenden Kraftstoff bei Öffnen des Verschlusses.	nicht überwacht	2018	2018	14.08.2019
009340	Austretendes Öl gelangt auf den Hinterreifen, wodurch ein Kontrollverlust eintreten kann.	überwacht	2014	2018	16.10.2019

009457	Fehler an der Batteriemasseverbindung kann zum Ausfall der Fahrzeugelektrik und des Motors führen.	überwacht	2018	2019	12.11.2019
009564	Seitenständer kann aufgrund mangelhafter Verschweißung brechen.	überwacht	2018	2018	19.02.2020
009906	Das Belagmaterial der vorderen Bremsbeläge kann sich vom Belagträger lösen, in der Folge ist die Bremswirkung beeinträchtigt.	überwacht	2016	2017	14.05.2020
010158	Es kann zum Ausfall der Lichtmaschine kommen, in der Folge kann eine Beschädigung des Motors mit Ölaustritt auftreten.	überwacht	2020	2020	30.10.2020
010464	Möglicher Kontakt elektrisch leitender Bauteile mit dem Batteriepluspol führt zur erhöhten Brandgefahr.	überwacht	2018	2020	25.02.2021
010742	Es kann zu einer mechanischen Schädigung des Ventilkopfes und in der Folge einem Leistungsverlust kommen.	überwacht	2020	2021	25.05.2021
011200	Bruch des Seitenständers kann zum Umfallen des Motorrades führen.	in Untersuchung	2019	2019	27.10.2021

ACHTUNG: Folgender Hinweis ist unbedingt zu beachten:

Hier aufgeführte Rückrufaktionen beziehen sich auf den von Ihnen ausgewählten Fahrzeugtyp. Da die angezeigten Mängel jedoch oftmals bestimmte Ausführungen (Motorisierung, Karosserieform oder sonstige Ausstattungsmerkmale) betreffen, sind in der Regel nicht alle Fahrzeuge des Typs auch tatsächlich von der Maßnahme betroffen.

Weitere Auskünfte und detaillierte Informationen zu möglichen Rückrufaktionen zu Ihrem eigenen Fahrzeug erhalten Sie unter der angegebenen Service-Telefonnummer Ihres Hersteller oder in einer Vertragswerkstatt.