
Maßnahme

Den hinteren Bremskreis manuell gemäß Vorgabe in der Wartungsanleitung entlüften.

Dann bitte das folgende Serviceprogramm aufrufen und abarbeiten:

Fehlerbild "Bremsystem: weicher Druckpunkt" auswählen, Prüfplan berechnen und das

Serviceprogramm „Druckpunkt Bremse prüfen“ durchführen. Im Anhang findet sich hierzu eine ausführliche Beschreibung.

Den betroffenen Bremskreis bitte über ISTA (incl. Modulator) gründlich entlüften. Die Routine ist mindestens 2x durchzuführen. Je nach Lufteintrag muss dies ggf. weiter wiederholt werden.

Nach durchgeführter Entlüftung ist der hintere Bremskreis mit Druck zu beaufschlagen (min. 12h). Hierzu kann ein Gewicht (10-15kg) an den Fußbremshebel gehängt werden.

Im Anschluß ist das System nochmals zu spülen (mindestens 2x Inhalt des Nachlaufbehälters).

Die Tätigkeiten können auch nach Ablauf des Gewährleistungszeitraums unter der Befundnummer 34 00 90 72 00 "Bremsanlage hinten mangelhaft entlüftet" auf Gewährleistung abgerechnet werden.

Gültigkeitsinformation

Baureihe: [K51, K50, K42, K53, K52, K54, K46, K47]

Motorbaureihe: [ALL]

Karosserieform: [ALL]

Fehlercodes: []